2900

TRANSMISSOR GAUGE DE PRESSÃO MANOMÉTRICA

Manométrico, Nível e Sanitário S900-G, S900-GL e S900-GS



REV 0 Out / 2020



ÍNDICE

1. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO	3
21 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	4
4. DIMENSIONAL	5
5. SUPORTE DE FIXAÇÃO	5
6. S900-G TRANSMISSOR GAUGE DE PRESSÃO MANOMÉTRICA	6
7. S900-GL TRANSMISSOR GAUGE DE PRESSÃO E NÍVEL FLANGEADO	7
8. S900-GS TRANSMISSOR GAUGE DE PRESSÃO E SANITÁRIO	9
9. S900-SR SELO REMOTO	11
10. CONFIGURAÇÃO VIA SOFTWARE	15
10.1. CONÉCTANDO COM O INSTRUMENTO	16
10.2. CALIBRAÇÃO	17
10.3. TRIM DE CORRENTE	18
10.4. DAMP, SAÍDA LINEAR OU RAIZ QUADRADA E UNIDADE DE USUÁRIO	19
10.5. INCLUINDO UNIDADE DE USUÁRIO	20
10.6. PROTEÇÃO DE ESCRITA E ALARME	22
10.7. MONITORANDO VARIÁVEIS	23
10.8. TRIM E LOOP DE CORRENTE	24
10.9. TRIM INFERIOR E TRIM SUPERIOR	25
10.10. TRIM DE ZERO	26
11. CONFIGURAÇÃO VIA TECLAS	27
11.1. AJUSTE LOCAL	27
11.2. CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE PV	27
11.3. CONFIGURAÇÃO DO RANGE MÍNIMO	28
11.4. CONFIGURAÇÃO DO RANGE MÁXIMO	28
11.5. CONFIGURAÇÃO DO DAMPING	28
11.6. CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE SAÍDA	28
11.7. TRIM DE ZERO	29
11.8. TRIM DE BAIXA	29
11.9. TRIM DE ALTA	29
11.10. AJUSTE DE ZERO SPAN	30
12. SOBRESSALENTES	27
13. GARANTIA	31

1. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O transmissor inteligente gauge de pressão manométrica \$900 tem como base de funcionamento o princípio de



sensor capacitivo. Sensores capacitivos são dispositivos que recebem e respondem a um estímulo físico / químico ou sinal. Por sua vez, esta tecnologia é baseada no conceito do capacitor, podendo detectar a presença de objetos sem o contato destes. O sensor é acionado quando detecta a presença do objeto a uma certa distância. O princípio de funcionamento baseia-se na mudança da capacitância da placa detectora localizada na região denominada sensível.

Mas o que é um capacitor? Um capacitor é um dispositivo simples, tratando-se de um componente eletrônico passivo que armazena carga e energia no campo eletrostático. Consiste em dois condutores elétricos (conhecidos como placas) que armazenam cargas opostas. Essas placas são separadas por um tipo especial de isolador (isto é, um não condutor) conhecido como dielétrico. Por estas placas possuírem cargas opostas, o processo de armazenamento é caracterizado pela movimentação e transferência de elétrons de uma placa para outra. A diferença potencial causada por essa movimentação é o mesmo que a energia potencial armazenada na placa. A

capacitância de um capacitor é a razão entre a diferença de potencial (DDP) entre as placas e a carga em cada uma das placas. Por sua vez, a capacitância é inversamente proporcional a distância entre as placas e diretamente proporcional a área das placas e a constante dielétrica do material isolante. Baseando-se neste conceito sobre capacitor, os sensores capacitivos funcionam de modo bem semelhante ao capacitor. A diferença está na forma em que são arranjadas as placas. Nos sensores as placas são dispostas paralelamente uma a outra. O princípio de funcionamento baseia-se na mudança da capacitância da placa detectora localizada na região denominada sensível, ou seja, quando o dielétrico do meio varia.

O funcionamento deste sensor capacitivo por sua vez, baseia-se na variação do campo elétrico no espaço em frente ao do eletrodo do sensor, o qual chamamos de zona ativa. O sensor será acionado quando o objeto se aproxima a uma certa distância e o mesmo é posicionado em frente a zona ativa. A distância em que o sensor é acionado é chamada de distância de comutação, a qual pode variar muito dependendo da constante de permissividade do diâmetro do sensor, do material e da massa do corpo aproximado e também na posição ao qual sensor é colocado. O sensor também é composto por um circuito de oscilador RC integrado. Com a aproximação de uma substância metálica ou não metálica na zona ativa, o valor da capacitância alterará. Com a variação da capacitância, a frequência do circuito oscilador muda. Esta mudança de frequência é enviada para um outro circuito chamado de detector, onde este irá transformar a variação da frequência ocasionada pela variação da capacitância em sinal de tensão. O circuito trigger schmitt por sua vez, tem como finalidade transformar o sinal de tensão em uma onda quadrada. Por fim, mas não menos importante, o circuito comutador. O circuito comutador é onde a onda quadrada será excitada e transferida para os circuitos externos.

Sensores capacitivos podem ser utilizados nos mais variados tipos processos, sendo capazes de monitorar e detectar a presença de pós, concentração de gases, objetos e produtos de natureza orgânica e mineral, metais e não metais, sólidos e líquidos, mesmo quando totalmente submersos no produto.

O sensor capacitivo tipo gauge, por ser instalado direto no processo, tem leitura apenas do lado high. O lado low fica inativo.

2. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Açúcar e Álcool
- Fertilizantes
- Química
- Alimentos e Bebidas
- Petroquímica
- Farmacêutica
- Energia
- Plástico
- Entre outras

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A seguir temos as principais características técnicas do transmissor inteligente de pressão \$900.

Exatidão	± 0,075%
Sinal de saída	4 a 20 mA
Protocolo de comunicação	Hart (
Alimentação	9 a 32 Vcc, sem polaridade – 12 mA
Temperatura de operação	-20 °C a 100 °C
Temperatura de estocagem	-20 °C a 100 °C
Temperatura de ambiante	-20 °C a 85 °C
Tipos de saída	Linear e raíz quadrada
Grau de proteção	IP66
Tempo de resposta	50 ms
Rangeabilidade	80:1
Estabilidade térmica	± 0,15% URL, 5 anos
Display	Tipo backlight
Peso aproximado com suporte	3,5 kg para versão diferencial e manométrica

4. DIMENSIONAL



5. SUPORTE DE FIXAÇÃO

O transmissor inteligente de pressão **\$900**, na sua versão gauge, acompanha suporte de fixação, adequado para a montagem em tubos de 2" de diâmetro.



OBS: Para os modelos \$900-GL e \$900-GS não é necessário o suporte.

6. S900-G TRANSMISSOR INTELIGENTE GAUGE DE PRESSÃO MANOMÉTRICA

O transmissor inteligente gauge de pressão manométrica **\$900-G** é aquele ideal para aplicações onde há a necessidade de montagem direta no processo. A leitura do sensor é feita apenas no seu lado high, enquanto o lado low fica inativo. Para maior facilidade e agilidade em campo, pode ser fornecido de fábrica com conexão macho ou fêmea, ficando assim bem simples de ser instalado pelo usuário.



PRODUTO												
S900-G	: Trans	smisso	r Intelig	jente G	auge [De Pres	são M	anomét	rica			
	PROT	OCOLO	DE CO	MUNIC	CAÇÃO							
	Н	:4a2	0 mAH	art								
		RANG	3									
		2 : 0 a 5000 mmH2O										
		3	3 : 0 a 25000 mmH2O									
		4	: 0 a 2									
		5	: 0 a 6									
		6	:0a1					_				
	•		MATE					ÍDO DE	ENCHIMENTO			
	•		1			leo Silio						
	•	•		MATE			90 DO	SENSO	R			
•				I	: Aço I							
	•	•				RIAL D		CAÇA				
	•			•	Α	: Alum						
	•	•	•	•	•			LÉTRIC	A			
•	•	•			•	1	: 1/2 1		3 BB605000			
•	•	•	•	•	-	•			D PROCESSO			
	•	•	•	•	•	•	F		PT Fêmea PT Macho			
•	•			•	•		M R		Remoto			
•	•	•			•	•	Z		cial (Ver Notas)			
•	•	•	•	•	•	•			RTE DE FIXAÇÃO			
•	•	•	•	•	•	•	•	0	: Sem Suporte			
•	•	•	•	•	•	•	•	1	: Com Suporte Tipo L - Aço Carbono			
•	•	•	•	•	•	•	•	2	: Com Suporte Tipo L - Aço Inox			
•	•	•	•	•	•	•	•		PINTURA			
•		•							0 : Padrão			
•		•	•	•		•	•		1 : Especial (Ver Notas)			
S900-G	Н	2	1	ı	A	1	F	1	0			
		_										

7. S900-GL TRANSMISSOR INTELIGENTE GAUGE DE PRESSÃO E NÍVEL FLANGEADO

O transmissor inteligente gauge de nível **\$900-GL** pode ser confeccionado com diferentes tipos de tomada de nível. Uma ampla variação de tamanhos de flange, classe de pressão, material de lâminas para o diafragma e fluído de enchimento permitem a especificação precisa que melhor atenderá o processo a ser controlado.

Tamanho do flange	1", 2", 3", 4", Especial
Classe de pressão	150#, 300#, 600#
Comprimento da extensão	00 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, Especial
Lâmina do diafragma	Aço Inox, Hastelloy, Moxnel 400, Tântalo, Aço Inox com revestimento em Hallar ou Tefzel
Fluído de enchimento	Silicone DC704, Silicone DC200, Neobee

PRODUTO	_						~ -	N1/					
900-GL					Gauge D	e Pres	sao E	Nivel F	langea	do			
•					CAÇÃO								
	Н		20 m A F	Hart									
		RANG	GE										
-		2	:0a5	5000 m	mH2O								
•		3	:0a2	: 0 a 25000 mmH2O									
•		4	:0a2	: 0 a 25 Kgf / cm ²									
•		5	:0a6	88 Kgf /	cm ²								
•		6		160 Kg									
•			MATE		O DIAF			ÍDO DE	ENCHII	MENTO			
•			1		lnox - Ó								
				MAT	ERIAL D	O COR	PO DO	SENSC)R				
				- 1	: Aço I	nox							
					MATE	RIAL D	A CAR	CAÇA					
					Α	: Alum	ínio						
					•	CONE	XÃO E	LÉTRIC	Α				
						1	: 1/2 N	NPT					
							CONE	XÃO A	O PRO	CESSO	- TOM	ADA DE	NÍVEL
							1		50 # (A			Α	: 4" 150 # (ANSI B16.5)
							2	: 1" 30	00 # (A	NSI B16	6.5)	В	: 4" 300 # (ANSI B16.5)
							3	: 1" 60	00 # (A	NSI B16	6.5)	С	: 4" 600 # (ANSI B16.5)
							4	: 2" 15	50 # (A	NSI B16	6.5)	D	: DN25 PN 10/40
							5	: 2" 30	00 # (A	NSI B16	6.5)	Е	: DN40 PN 10/40
							6		` 00 # (A			F	: DN50 PN 10/40
							7		50 # (A			G	: DN80 PN 10/40
							8		00 # (A			Н	: DN100 PN 10/16
				-			9		00 # (A			Z	: Especial (Ver Notas)
·		•	·	•	•								TOMADA DE NÍVEL
				-				0	: 00 m				
·	•	•	·	•	•	•		1	: 50 m				
•	•	•	•		•	•		2	: 100				
•	•	•	•	•	•	•	•	3	: 150				
•	•	•	•	•	•	•	•	4	: 200				
•	•	٠	•	•	•	•	•	Z			onsulta	\r \	
•	•	٠	•	•	•	•	•						DMADA DE NÍVEL
•	•		•		•	•	•	•				IGE - IC	DMADA DE NIVEL
•	•	٠	•	•	•	•	٠	•	1	: Aço I			RAGMA - TOMADA DE NÍVEL
•	•	٠	•	•	•	•	٠	•	•				NAGWA - TOWADA DE NIVEL
	•				-					1	: Aço I		
			•		•		٠	٠	٠	2	: Hast		
ě	•	·	•	·	•	•	٠	٠	٠	3	: Mone		
					-					4	: Tânta		
			•		•			٠	٠	5			to Hallar
			•		•			٠	٠	6			to Tefzel
•	•	•				-							NCHIMENTO - TOMADA DE NÍVEL
					-						1		one DC704
					•						2		one DC200
	•					-					3	: Neob	pee
					•						Z	: Espe	ecial (consultar)
												PINTU	IRA
					-							0	: Padrão
												1	: Especial (Ver Notas)
900-GL	н	2	1		Α	1	7	0	1	1	1	0	

8. S900-GS TRANSMISSOR INTELIGENTE GAUGE DE PRESSÃO E SANITÁRIO

O transmissor inteligente gauge de pressão e sanitário **\$900-G\$** pode ser confeccionado com diferentes tipos de tomada sanitária. Uma ampla variação de tamanhos de flange, classe de pressão, material de lâminas para o diafragma e fluído de enchimento permitem a especificação precisa que melhor atenderá o processo a ser controlado.

Tipo de tomada	Tri – Clamp, SMS, IDF, RJT
Lâmina do diafragma	Aço Inox, Hastelloy, Moxnel 400, Tântalo, Aço Inox com revestimento em Hallar ou Tefzel
Fluído de enchimento	Silicone DC704, Silicone DC200, Neobee

900-GS	: Tran	smisso	r Inteli	gente (Gauge D	e Pres	ssão E	Sanitár	io				
					CAÇÃO								
	Н		0 mA F										
		RANG											
		2		5000 mmH2O									
		3	:0a2	25000 mmH2O									
		4	:0a2	25 Kgf / cm ²									
		5		8 Kgf /									
		6		60 Kgf									
					O DIAFF	RAGMA	A E FLU	ÍDO DE	ENCHI	MENTO			
			1	: Aço	lnox - Ól	eo Sili	cone						
					ERIAL DO			SENSO	R				
				ı	: Aço lı								
							A CAR	CAÇA					
					Α	: Alum							
						CONE	XÃO E	LÉTRIC	A				
						1	: 1/2 1						
							CONE	XÃO A	O PRO	CESSO	- TOMADA S	ANITÁR	IA
							1				em Extensão		: IDF 2" Com Extensão
							2				Extensão	С	: IDF 2" Sem Extensão
							3				Extensão	D	: IDF 3" Com Extensão
							4				Extensão	Е	: IDF 3" Sem Extensão
							5				Extensão	F	: RJT 2" Com Extensão
							6				tensão	G	: RJT 2" Sem Extensão
							7		2" Com			Н	: RJT 3" Com Extensão
							8		2" Sem			ı	: RJT 3" Sem Extensão
							9	: SMS	3" Com	n Exten	são	Z	: Especial (Ver Notas)
							Α		3" Sem				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
											IGE - TOMAD	A SANIT	ÁRIA
								1	: Aço I				
											O DIAFRAGN	IA - TOM	ADA SANITÁRIA
									1	: Aço I			
					·	·			2	: Hast			
					·	·			3	: Mone	•		
									4	: Tânta			
•	•	•	•	•	•	•	•	•				MENTO -	TOMADA SANITÁRIA
•	•	•	•	•				•		1	: Silicone D		
•	•	•	•	•	•	•		•		2	: Silicone D		
	•		•	•	•	•			•	3	: Neobee	2200	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Z	: Especial (Ver Not	as)
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		PINTURA	VOI INUIC	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0 : Pac	drão	
	•		•		•	•				•			/er Notas)
•	•	•	•	•	•	•				•	i ES	o c cial (\	TEI NUIAS)
•	н	2	1	·	Α	1	3	1	1	1	0		

www.srsautomacao.com.br Página 10

9. S900-SR SELO REMOTO

O selo remoto **\$900-\$R** permite que o transmissor de pressão possa realizar a medição do processo de maneira remota, eficiente e precisa. É utilizado sempre que o diafragma do transmissor não pode, por alguma restrição técnica, ser utilizado direto em contato com o fluído do processo. Podendo ser construído de três maneiras diferentes (flangeado, roscado ou sanitário) o **\$900-\$R** atende praticamente 100% das aplicações que exigem medições remotas em diferentes tipos de aplicações industriais.



Tipo de selo remoto	Flangeado, Roscado, Sanitário
Lâmina do diafragma	Aço Inox, Hastelloy, Moxnel 400, Tântalo, Aço Inox com revestimento em Hallar ou Tefzel
Fluído de enchimento	Silicone DC704, Silicone DC200, Neobee



PRODUTO												
S900-SRF	: Selo	Remot	to Flanç	geado								
	CONE	XÃO A	O PRO	CESSO								
	1	: 1" 15	50 # (Al	NSI B1	6.5)		Α	: 4" 15	0 # (AN	NSI B16.5)		
	2	: 1" 30	00 # (Al	NSI B1	6.5)		В	: 4" 30	0 # (AN	NSI B16.5)		
	3	: 1" 60	00 # (Al	NSI B1	6.5)		С	: 4" 60	0 # (AN	NSI B16.5)		
	4	: 2" 15	50 # (Al	NSI B1	6.5)		D	: DN25	5 PN 10	0/40		
	5	: 2" 30	00 # (Al	NSI B1	6.5)		Е	: DN40) PN 10)/40		
	6	: 2" 60	00 # (Al	NSI B1	6.5)		F	F : DN50 PN 10/40				
	7	: 3" 15	50 # (Al	NSI B1	6.5)		G	: DN80) PN 10)/40		
•	8	: 3" 30	00 # (Al	NSI B1	6.5)		Н	: DN10	00 PN 1	0/16		
•	9	: 3" 60	00 # (Al	NSI B1	6.5)		Z	: Espe	cial (V	er Notas)		
		COMF	PRIMEN	TO DA	EXTEN	SÃO						
•		0	: 00 m	ım								
		1	: 50 m	ım								
•		2	: 100	mm								
•		3	: 150	mm								
		4	: 200	mm								
		Z	: Espe	ecial (V	er Nota	as)						
	•		MATE	RIAL D	O FLAN	NGE						
			1	: Aço l	nox							
				MATE	RIAL D	O DIAF	RAGMA					
				1	: Aço l	lnox						
	•		•	2	: Hast	telloy						
				3	: Mone	el 400						
				4	: Tânt	alo						
				5	: Reve	estimen	to Halla	ar				
				6	: Reve	estimen	to Tefze	el				
•					FLUÍD	O DE E	NCHIME	NTO				
•					1	: Silico	one DC	704				
•					2	: Silico	ne DC	200				
					3	: Neok	ee					
					Z	: Espe	cial (V	er Nota	s)			
						COMP	RIMEN	TO DO	CAPIL!	NR .		
						1	: 1 m		8	: 8 m		
•	•					2	: 2 m		9	: 9 m		
						3	: 3 m		Α	: 10 m		
						4	: 4 m		В	: 11 m		
-						5	: 5 m		С	: 12 m		
-	•				. 6 :6 m Z :Especial (Ver Notas)							
-		-			. 7 :7 m							
-		-			. USO EM VÁCUO							
-		-			0 : Não							
-		-			1 : Sim (Moeda Soldada)							
								ī				
S900-SRF	7	0	1	1	1	2	0					

www.srsautomacao.com.br Página 13


PRODUTO												
S900-SRR	: Selo	Remot	o Rosc	ado								
	CONE	XÃO AC	O PROC	CESSO								
	1	: 1/4 N				_						
	2	: 3/8 N	3/8 NPT									
	3	: 1/2 N	1/2 NPT									
	4	: 3/4 N	3/4 NPT									
	5	: 1 NP	Т									
	6	: 1 1/2	NPT									
		MATE	RIAL D	O FLAN	IGE							
		1	: Aço I	nox								
	•		MATE	RIAL D	O DIAF	RAGMA	\					
			1	: Aço l	lnox							
			2	: Hast	telloy							
			3	: Mone	el 400							
			4	: Tânt	alo							
				FLUÍD	O DE E	NCHIM	ENTO					
				1	: Silico	one DC	704					
				2	: Silico	one DC	200					
				3	: Neol	oee						
•				Z			er Notas)					
					COMF		TO DO CAPILAF	?				
					1	: 1 m		8	: 8 m			
					2	: 2 m		9	: 9 m			
					3	: 3 m		Α	: 10 m			
					4	: 4 m		В	: 11 m			
					5	: 5 m		С	: 12 m			
					6	: 6 m		Z	: Especial (Ver Notas)			
					. 7 :7 m							
•			USO EM VÁCUO									
•	•	•	•		0 : Não							
•						1	: Sim (Moeda	Solda	ada)			
S900-SRR	1	1	1	1	2	0						


PRODUTO												
S900-SRS	: Selo	Remot	o Sanit	tário								
•	CONE	XÃO AO	O PRO	CESSO								
	1	: Tri-C	lamp 1	1/2" Se	em Exte	nsão	В	: IDF 2"	Com	Extensão		
	2	: Tri-C	lamp 2	" Com	Extensã	0	С	: IDF 2"	Sem	Extensão		
	3	: Tri-C	lamp 2	" Sem	Extensã	0	D	: IDF 3"	Com	Extensão		
	4	: Tri-C	lamp 3	" Com	Extensã	0	E	: IDF 3"	Sem	Extensão		
	5	: Tri-C	lamp 3	" Sem	Extensã	0	F	: RJT 2" Com Extensão				
	6	: SMS	1 1/2" :	Sem Ex	tensão		G	: RJT 2	" Sem	Extensão		
٠	7	: SMS	2" Con	n Exten	são		Н					
•	8	: SMS	2" Sen	Extens	são		Į	: RJT 3" Sem Extensão				
	9			n Exten			Z	: Espec	ial (V	er Notas)		
	Α			n Extens								
٠				O FLAN	IGE							
•		1	: Aço I									
•	•	•			O DIAFR	AGMA						
·	•		1	: Aço I								
•		•	2	: Hast	-							
•	•	•	3	: Mone								
•	•	•	4	: Tânta	alo O DE EN		ENITO					
٠	•	•	•	1	: Silico							
•	•	•		2	: Silico							
•	•			3	: Neob		200					
•	•	•		Z	: Espec		er Nota	ıs)				
								CAPILA	R			
						: 1 m			8	: 8 m		
					2	: 2 m			9	: 9 m		
					3	: 3 m			Α	: 10 m		
					4	: 4 m			В	: 11 m		
·					5	: 5 m			С	: 12 m		
·					6	: 6 m			Z	: Especial (Ver Notas)		
					7	: 7 m						
						USO E	M VÁC	UO				
					. [0	: Não					
•						1	: Sim ((Moeda	Solda	ida)		
S900-SRS	1	1	1	1	2	0						

www.srsautomacao.com.br Página 15

10. CONFIGURAÇÃO VIA SOFTWARE


Os transmissores da linha **\$900** são configurados através do software Hart Config Tool, o qual é gratuito e encontra-se disponível no website. Faz-se necessário uma interface de comunicação Hart, de qualquer modelo / fabricante.

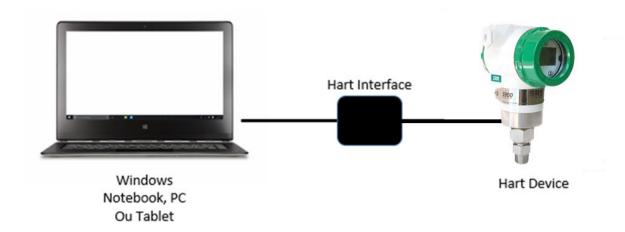

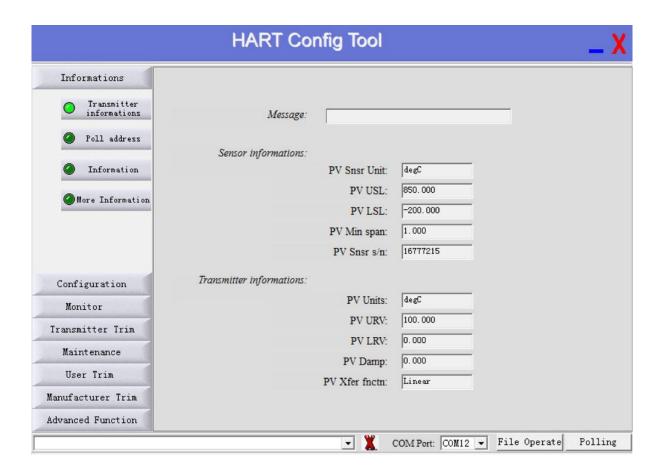


10.1. CONECTANDO COM O INSTRUMENTO

Certifique que o instrumento e a interface Hart estejam ligados. Acesse o software Hart Config Tool e clique no botão "Polling 0" no canto inferior direito.

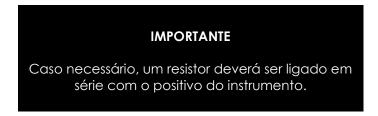


Escolhendo o botão "Information" apareceá todas as informações contidas no instrumento

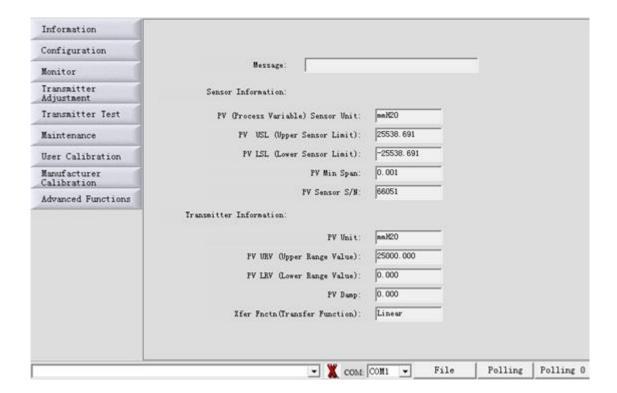

10.2. CALIBRAÇÃO


Para ajustar o range de calibração basta escolher o botão "Configuration". Na sub-opção "Range" serão exibidas as faixas mínima e máxima (quadro "Sensor Information") e logo na sequência a faixa de trabalho no qual o instrumento encontra-se configurado (quadro "Output Range").

Para alterar essa faixa e ajustá-la basta selecionar nas caixas de LRV (pressão baixa ou valor mínimo) e URV (pressão alta ou valor máximo). Fazendo alteração, clique no botão "Write" para confirmar e salvar.

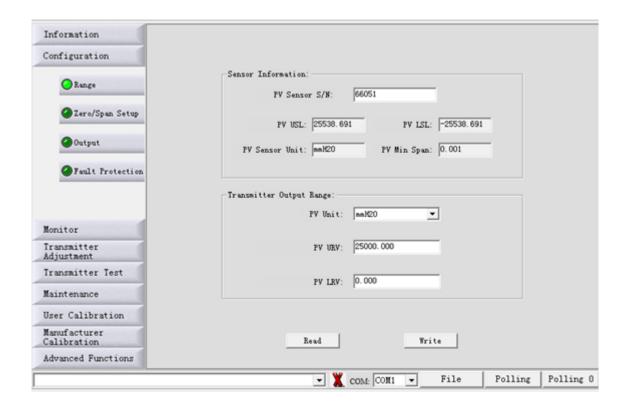

10.3. TRIM DE CORRENTE

Para realiza o trim de corrente, escolha o botão "Configuration" e a sub-opção "Zero / Span Setup". Na tela ao lado que se abrirá, escolha o botão "Zero: 4mA" para ajustar o valor da corrente em 4 mA, tendo como referência o valor mínimo (LRV). Escolha o botão "Span: 20 mA" para ajustar o valor da corrente em 20 mA, tendo como referência o valor máiximo (URV).

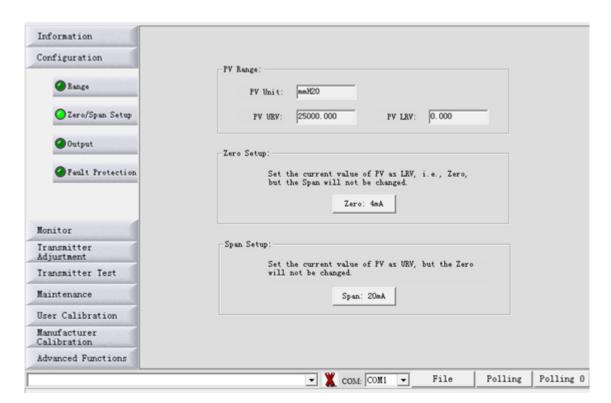


10.4. DAMP, SAÍDA LINEAR OU RAIZ QUADRADA E UNIDADE DE USUÁRIO

Para ajustar opções como Damp, tipo de saída para linear ou extração de raiz quadrada, bem como escolher as unidades a serem exibidas no display, escolha o botão "Configuration" e na sequência a sub-opção "Output".

Na tela ao lado que se abre, escolha no quadro "Output Characteristics" as opções de Damp, função linear ou rais quadrada.

Logo no quadro abaixo, selecione o desejado para o Display 1 e Display 2.

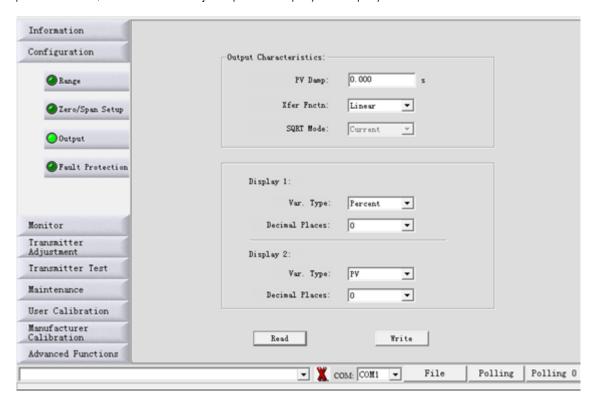


10.5. INCLUINDO UNIDADE DE USUÁRIO


Para incluir uma unidade de usuário, escolha o botão "Configuration" e a sub-opção "Range". No quadro "Transmitter Output Range", opção "PV Unit" selecione a unidade desejada.

Caso a unidade a ser escolhida não se encontra listada para escolha, será necessário fazer um ajuste simples conforme descrito a seguir:

a) No "PV Unit" selecione "Special". Neste momento, o valor da calibração automaticamente será convertida em kpa.

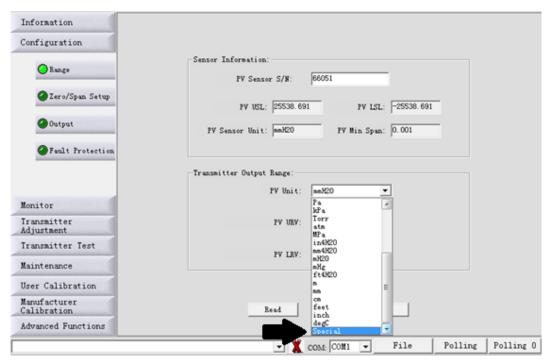

b) Vá até o último botão "Advanced Functions" e escolha a sub-opção "Additional Functions" conforme tela seguir.

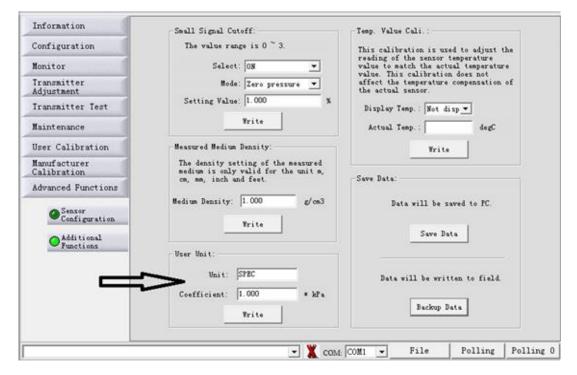

Na caixa "User Unit", apontada pela seta da figura anterior, escreva a unidade de usuário na qual deseja utilizar. Insira o valor do "Coefficient", o qual deverá ser sempre o valor máximo da faixa de calibração dividido pelo valor máximo da faixa de unidade de usuário.

Exemplo:


O instrumento trabalha de 0 a 25000 mmH2O, onde transformado em Kpa será de 0 a 244727 kpa.

A unidade de usuário que se deseja trabalhar é de 0 a 200 m³/h.

Então o valor do "Coefficient" será 244727 ÷ 200, cujo resultado será 1223.63 (ou 1224 com o arredondamento de casa decimal).




A partir deste ajuste, a unidade de usuário m³/h, que não existia na lista de seleção, começa a aparecer no display do instrumento.

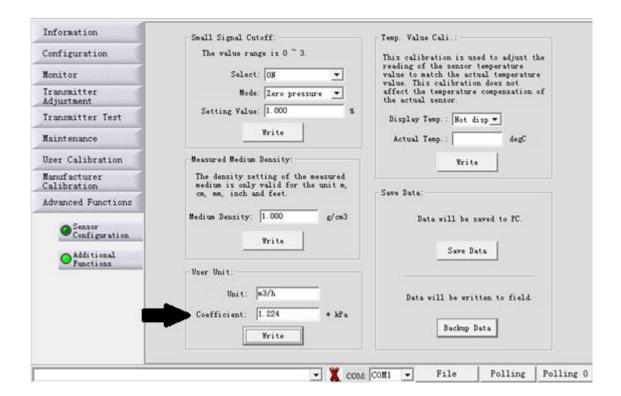

10.6. PROTEÇÃO DE ESCRITA E ALARME


Para habilitar a proteção de escrita, evitando que não seja permitido mudança na configuração já efetuada e salvas na memória do instrumento, basta escolher o botão "Configuration" e a sub-opção "Fault Protection".

Nesta mesma tela encontra-se também a possibilidade de ajuste de alarme, no qual pode selecionar uma opção de corrente muito baixa ou muito alta para enviar um sinal de alarme.

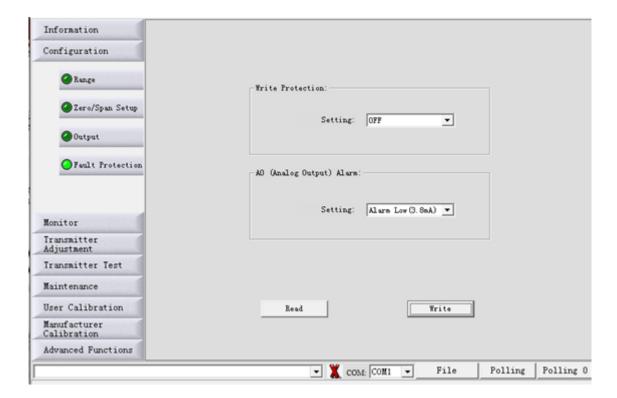


10.7. MONITORANDO VARIÁVEIS

Escolha o botão "Monitor" e a sub-opção "Process Variable". Será disponibilizada uma tela onde poderão ser selecionadas variáveis para serem monitoradas e exibidas em gráfico.

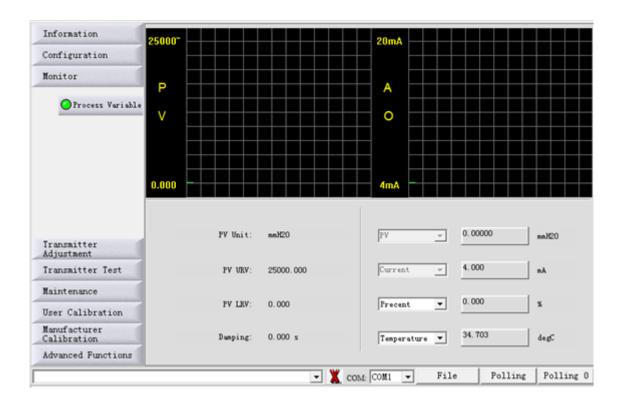


10.8. TRIM E LOOP DE CORRENTE

Escolha o botão "Transmitter Adjustment" e a sub-opção "D/A Adjustment" para efetuar o trim de corrente (4 a 20 mA), utilizando como referência um multímetro. Para realizar uma simulação e teste com vários valores de corrente, veja as opções no quadro "Current Loop Test".

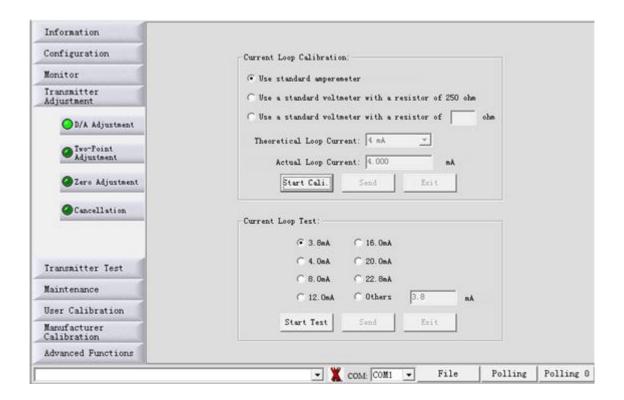


10.9. TRIM INFERIOR E TRIM SUPERIOR

Para realizar os trins de pressão, escolha o botão "Transmitter Adjustment" e a sub-opção "Two-Point Adjustment".

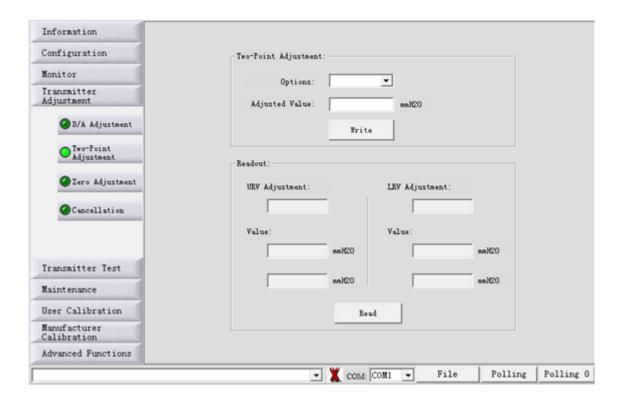


Na caixa de selação "Options" pode ser escolhido se deseja fazer um trim inferior ou um trim superior.

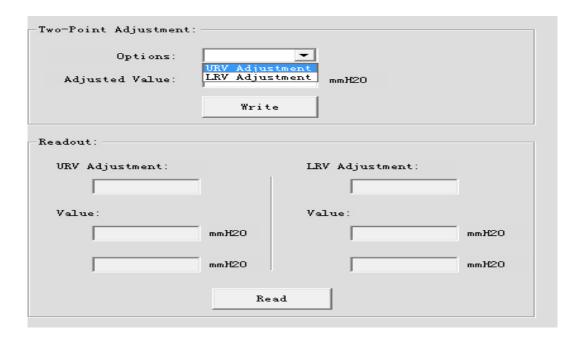

10.10. TRIM DE ZERO

Para realizar o trim de zero, escolha o botão "Transmitter Adjustment" e a sub-opção "Zero Adjustment".

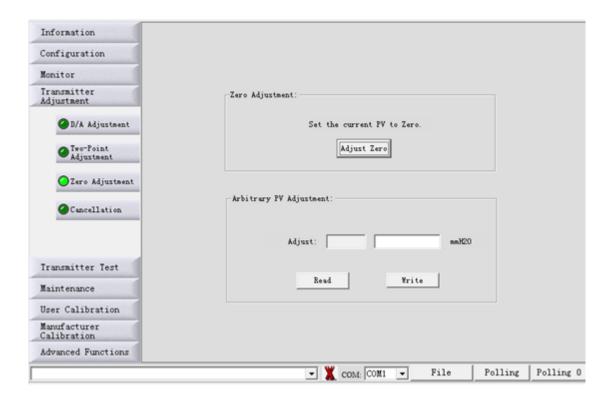

11. CONFIGURAÇÃO VIA TECLAS

O transmissor \$900 pode também ser configurado via teclas da placa principal. Remova a tampa com visor e inicie os procedimentos abaixo, de acordo com a necessidade.

11.1. AJUSTE LOCAL

As funções de ajuste local incluem: Trim de zero, Damping, Unidade, Range. A tabela a seguir mostra os códigos de operação e sua corresponde função:

Caracteres exibido no canto inferior esquerdo	Função
0	Valor display
1	o usuário pode digitar o código de operação, como 2,3,5,6 ou 7, para executar a função correspondente, respectivamente.
2	Configuração da unidade PV
3	Configuração do valor da faixa inferior
4	Configuração do valor da faixa superior
5	Damping
6	Trim de zero
7	Configuração de zero e span

11.2. CONFIGURAÇÃO DA UNIDADE PV

Pressione a tecla Z para entrar no modo de menu.

A parte inferior esquerda do display mostra o código de operação '1' para indicar a função 'Código de operação de entrada'. O primeiro 0' começará a piscar.

Pressione a tecla Z para mudar até que o último '0' comece a piscar. Pressione a tecla S para alterar o valor.

Introduzir vários códigos de operação para executar a função correspondente. Por exemplo, introduza '2' para definir a unidade.

Pressione a tecla S até o último número ser 2, então pressione a tecla Z, a seta para baixo começará a piscar.

Pressione tecla S para salvar o código de operação. A parte inferior esquerda do display mostrará o código de operação '2' para indicar entrar na função 'Configuração da unidade`









11.3. CONFIGURAÇÃO DO RANGE MÍNIMO

Introduza o código de operação para executar a função correspondente, respectivamente.

0.0000 ₃ kPa

Entrada '*** 3' (* significa o número aleatório), entrará na 'Definição do valor do intervalo inferior do PV'.

2.0000

Entrada '**** 5' (* significa número aleatório), entrará em 'Ajuste de amortecimento'.

1.000_{NO}

Entrada '**** 6' (* significa número aleatório), entrará em 'Trim de zero'.

8 1.000 LIN

Entrada '**** 8' (* significa número aleatório), entrará em 'tipo de saída'.

11.4. CONFIGURAÇÃO DO RANGE MÁXIMO

Depois de concluída a definição do valor inferior do PV, introduza o valor do intervalo superior do PV. A forma de introduzir o valor superior é a mesma para introduzir o valor inferior (favor consultar 'PV valor de faixa inferior')

10000 kPa

11.5 CONFIGURAÇÃO DAMPING

Insira o código de operação '5' para entrar no ajuste de damping, ou ele entrará automaticamente em 'Damping'.

2.0000

A forma de introduzir o valor de damping é a mesma para introduzir o valor inferior (consultar 'PV Valor de Faixa de Valor Baixo').

11.6. CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE SAÍDA

O \$900 entrará automaticamente em 'Configuração da saída' após Trim de zero.

Digite o código de operação '8'. No modo de configuração de tipo de saída, o código de operação '08' é exibido na parte inferior esquerda do display. 'LIN' ou 'SQRT' serão exibidos na parte inferior.

1.000 LIN

Pressione a tecla S, então o símbolo 'LIN' piscará, indicando entrar no modo de saída e a seleção é 'Modo de saída linear'.

Pressione novamente a tecla S para alternar, o símbolo 'SQRT' pisca, indicando que a seleção é 'Modo de saída da raiz quadrada'.

Pressione Tecla M ou Z para salvar a saída e concluir a configuração.

8

1.000

11.7. TRIM DE ZERO

Pressionando a tecla C e Z simultaneamente, e segurando por menos 5 segundos.

Digite o código de operação '6'.

 $\underset{\scriptscriptstyle{6}}{\boldsymbol{1.000}}_{\scriptscriptstyle{N0}}$

Após o ajuste dos valores de damping.

No modo Função Trim de zero, o código de operação '6' é exibido na parte inferior esquerda do display e o valor da pressão é exibido no meio. 'YES' ou 'NO' será exibido na parte inferior.

1.000_{NO}

Pressione a tecla S, então o símbolo "NO" piscará, indicando que entrou no modo de função Trim de zero e a seleção é 'Not Trim'.

Pressione novamente a tecla S para mudar, o símbolo 'YES' piscará, indicando que a seleção é 'Trim'.

1.000 6 YES

Ao exibir 'YES', pressione a tecla C ou a tecla Z para executar a função Zero Trim. O valor da pressão será ajustado para '0' após o funcionamento bem-sucedido.

8 **0.000**

11.8. TRIM DE BAIXA

Pressionando as teclas C e S simultaneamente, e mantendo pressionado pelo menos 5 segundos, ele entrará no modo Trim de baixa.

Digite o código de operação '9' da seguinte forma:

Pressione a tecla Z para entrar no modo de menu. A parte inferior esquerda do display mostrará o código de operação '1' para indicar a função 'Código de operação de entrada'. O primeiro '0' começará a piscar.

Pressione a tecla Z para mudar até que o último '0' comece a piscar.

Pressione a tecla S para aumentar o número de ajuste até '9'. Pressione

a tecla Z, a seta para baixo começará a piscar.

00000

00000

00009

00009

9 0.000 kPa

11.9. TRIM DE ALTA

Entre no modo Trim de baixa e, em seguida, pressione tecla Z ou C para pular a compensação baixa e entrar no modo Trim de alta, e a parte inferior esquerda do display exibirá o código de operação '10'.

40.00 kPa

Ele entrará automaticamente em 'High Trim' depois de operar com sucesso 'Low Trim'.

Use as sequintes etapas para TRIM:

- 1. Usando uma fonte de pressão aplique uma pressão equivalente ao valor calibrado mais alto.
- 2. Introduza a pressão de referência para calibrar. O método de entrada de dados refere-se à "Configuração do valor da faixa inferior do PV".

11.10. AJUSTE DE ZERO SPAN

Pressionando simultaneamente as teclas S e Z, e mantendo pressionado pelo menos 5 segundos, ele entrará no modo de ajuste de Zero e Span e o código de operação '07' será exibido na parte inferior esquerda do dispaly.

1.000

Use as seguintes etapas para ajustar o Zero e Span:

- 1. Usando uma fonte de pressão, aplique uma pressão equivalente ao valor calibrado inferior.
- 2. Pressione a tecla Z durante cinco segundos para ajustar o ponto de 4mA. Verifique se a saída está em 4mA.
- 3. Aplique uma pressão equivalente ao valor calibrado mais alto.
- 4. Pressione a tecla \$ durante cinco segundos para ajustar o ponto de 20mA. Verifique se a saída é de 20 mA.

12. SOBRESSALENTES

A linha de instrumentos \$900 oferece uma ampla variedade de peças avulsas, também chamadas de peças sobressalentes. Praticamente todos os itens podem ser adquiridos isoladamente, através da lista de códigos a serem apresentados a seguir.

PRODUTO										
200-0010	: Tamp	: Tampa Cega - Universal								
	MATER	ATERIAL								
	Α	: Alumír	: Alumínio							
-	-	PINTUR	RA							
-		1	: Padrão							
-		Z	: Especial (Ver Notas)							
200-0010	Α	1								

PRODUTO										
200-0012	: Tamp	: Tampa Com Visor - Universal								
•	MATER	RIAL								
•	Α	: Alumír	: Alumínio							
•		PINTUR	PINTURA							
		1	: Padrão							
		Z	: Especial (Ver Notas)							
200-0012	Α	1								

PRODUTO											
200-0016	: Carca	: Carcaça Com Borneira Hart Para Transmissor De Pressão (Sem Tampas)									
	MATER	MATERIAL									
	Α	: Alumír	nio								
		PINTUR	RA								
		1	: Padrão								
		Z	: Especial (Ver Notas)								
200-0016	Α	1									

PRODUTO		
200-0020	: Borneira Hart Para Transmissor De Pressão	

PRODUTO											
200-0026	: Suporte De Fixação Tipo L										
	MATERIAL										
	1 : Aço Carbono										
	2 : Aço Inox										
200-0026	1										

PRODUTO	
200-0060	: Placa Principal Hart Para Transmissor De Pressão

PRODUTO	
200-0014	: Anel De Vedação Da Tampa Cega / Com Visor - Buna N 7750

PRODUTO	
200-0016	: Anel De Vedação Do Tampão da Conexão Elétrica - Buna N 2117

PRODUTO	
200-0018	: Anel De Vedação Do Sensor Gaugue - Buna N 2136

PRODUTO				
200-000G	: Sens	or Capa	citivo Pa	ra Transmissor De Pressão Gauge
	RANGE			
	2	: 0 a 50	000 mml	120
	3	:0 a 25	5000 mm	nH2O
	4	:0 a 25	5 Kgf / cm	1 ²
	5	:0 a 68	3 Kgf / cm	1 ²
	6	:0 a 16	60 Kgf / c	m²
		MATER	RIAL DO	DIAFRAGMA E FLUÍDO DE ENCHIMENTO
		1	: Aço In	ox - Óleo Silicone
			MATER	IAL DO CORPO DO SENSOR
			I	: Aço Inox
200-000G	3	1	ı	

PRODUTO												
200-000GL	: Sens	or Capa	citivo Pa	ara Trar	nsmisso	r Gauge	De Pres	são E	Nível C	om Tomada		
	RANG	sor Capacitivo Para Transmissor Gauge De Pressão E Nível Com Tomada SE										
	2	: 0 a 5000 mmH2O										
	3	: 0 a 25000 mmH2O										
	4	: 0 a 25 Kgf / cm ²										
	5	: 0 a 68 Kgf / cm ²										
	6	: 0 a 160 Kgf / cm ²										
		MATERIAL DO DIAFRAGMA E FLUÍDO DE ENCHIMENTO										
		1			eo Silico							
					CORPC		NSOR					
				: Aço Ir								
						PROCE	SSO - TO	MADA	DE NÍV	/EL		
				1			SI B16.5		Α	: 4" 150 # (ANSI B16.5)		
				2		·	SI B16.5	•	В	: 4" 300 # (ANSI B16.5)		
•	•	•	•	3		•	SI B16.5	•	С	: 4" 600 # (ANSI B16.5)		
•	•	•	•	4		•	SI B16.5	•	D	: DN25 PN 10/40		
•	•	•		5		·	SI B16.5		E	: DN40 PN 10/40		
•	•	•		6		·	SI B16.5	•	F	: DN50 PN 10/40		
•	•	•		7		•	SI B16.5	•	G	: DN80 PN 10/40		
•	•	•	•	8		·	SI B16.5		Н	: DN100 PN 10/16		
•	•	•	•	9		·	SI B16.5	•	Z	: Especial (Ver Notas)		
•	•	•	•		1					MADA DE NÍVEL		
•	•	•	•		0	: 00 mr			0 101			
•	•	•	•		1	: 50 mr						
•	•	•	•	•	2	: 100 m						
•	•	•	•		3	: 150 m						
•	•	•	•	•	4	: 200 m						
•	•	•	•	•	Z		cial (Ver	Notas	١			
•	•	•	•	•		i e				IADA DE NÍVEL		
•	•	•	•	•		1	: Aço Ind					
•	•		•	•	•	· ·			DIAFR	AGMA - TOMADA DE NÍVEL		
•	•	•	•	•	•	•		: Aço Ir		TOMADA DE NIVEL		
•	•	•	•	•	•	•		: Haste				
•	•	•	•	•	•	•		: Mone				
•	•	•	•	•	•	•		: Tânta				
•	•	•	•	•	•	•				o Hallar		
•	•	•	•	•	•	•				o Tefzel		
•	•	•	•	•	•	•				DE ENCHIMENTO - TOMADA DE NÍVEL		
•	•	•	•	•	•	•		1		one DC704		
•	•	•	•	•	•	•	•	2		one DC200		
•	•	•	•	•	•	•	•	3	: Neok			
•	•	•	•	•	•	•	•	Z		ecial (Ver Notas)		
•	•	•	•	•	•	•	•	_		EM VÁCUO		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	0	: Não		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	: Sim (Moeda Soldada)		
•	•	•	•	•	•	•	•	•		· ····· (modac doilada)		
200-000GL	3	1	ı	7	0	1	1	1	0			

PRODUTO											
200-000GS	: Sensor Capacitivo Para Transmissor Gauge De Pressão E Sanitário										
	RANGE	GE									
	2	: 0 a 5000 mmH2O									
	3	: 0 a 25000 mmH2O									
	4	: 0 a 25 Kgf / cm ²									
	5	: 0 a 68 Kgf / cm ²									
	5		60 Kgf /								
		MATERIAL DO DIAFRAGMA E FLUÍDO DE ENCHIMENTO									
		1	: Aço Ir	nox - Óle	o Silico	ne					
			MATE	RIAL DO	CORPC	DO SE	NSOR				
			ı	: Aço Ir	nox						
				CONE	KÃO AO	PROCE	SSO - T	OMADA SA	NITÁRIA		
				1				Extensão	В	: IDF 2" Com Extensão	
				2	: Tri-Cl	amp 2"	Com Ex	ensão	С	: IDF 2" Sem Extensão	
				3	: Tri-Cl	amp 2"	Sem Ext	ensão	D	: IDF 3" Com Extensão	
				4	: Tri-Cl	amp 3"	Com Ex	ensão	Е	: IDF 3" Sem Extensão	
•				5	: Tri-Cl	amp 3"	Sem Ext	ensão	F	: RJT 2" Com Extensão	
				6	: SMS	1 1/2" Se	em Exte	nsão	G	: RJT 2" Sem Extensão	
				7	: SMS 2	2" Com	Extensã	0	Н	: RJT 3" Com Extensão	
				8	: SMS 2	2" Sem	Extensã)	1	: RJT 3" Sem Extensão	
				9	: SMS	3" Com	Extensã	0	Z	: Especial (Ver Notas)	
				Α	: SMS	3" Sem	Extensã)			
		•			MATER	RIAL DO	FLANGE	- TOMADA	SANITÁRI	A	
					1	: Aço Ir	nox				
						MATER	RIAL DO	DIAFRAGM	A - TOMAD	A SANITÁRIA	
						1	: Aço In	ох			
						2	: Haste	lloy			
						3	: Monel	400			
						4	: Tânta	0			
						5	: Reves	timento Ha	llar		
						6	: Reves	timento Te	fzel		
							FLUÍDO	DE ENCHI	MENTO - TO	OMADA SANITÁRIA	
							1	: Silicone	DC704		
							2	: Silicone [C200		
							3	: Neobee			
•							Z	: Especial	(Ver Notas)	
								USO EM V	ÁCUO		
								0 : N	ão		
								1 : S	im (Moeda	Soldada)	
•											
00-000GS	3	1	1	5	1	1	1	0			

13. GARANTIA

O Transmissor de Pressão **\$900**, possui garantia de 12 meses.

Tal garantia torna-se inválida uma vez detectadas as situações a seguir:

- Instalação incorreta do instrumento
- Utilização em aplicações indevidas
- Danos mecânicos por impactos
- Danos elétricos por consequências de avarias oriundas de outros instrumentos da planta industrial



© 2017 SRS Automação e Serviços, todos os diretos reservados. A SRS Automação e Serviços não se responsabiliza por uso indevido de seus produtos.

SRS AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS

Rodovia Albano Bacega km 2,1 Sertãozinho / SP, 14.173-020

comercial@srsautomacao.com.br

(16) 3513-2500

www.srsautomacao.com.br Página 37