006S

Manual De Instrução E Operação

TRANSMISSOR DE TEMPERATURA HEAD MOUNT







REV 0 Out / 2020

ÍNDICE

1. DESCRIÇÃO GERAL	3
2. PRINCIPAIS APLICAÇÕES	3
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	3
4. DIMENSIONAL	4
5. TIPOS DE LIGAÇÕES	4
6. CÓDIGO DE VENDA	5
7. CONFIGURAÇÃO VIA SOFTWARE	5
7.1. CONECTANDO COM O INSTRUMENTO	6
7.2. FAIXA DE TRABALHO	8
7.3. DAMP E OPÇÕES DE INDICAÇÃO DO DISPLAY	9
7.4. PROTEÇÃO DE ESCRITA E ALARME	10
7.5. MONITORANDO VARIÁVEIS	11
7.6. TRIM E LOOP DE CORRENTE	12
7.7. CALIBRAÇÃO ATÉ 5 PONTOS	13
7.8. ALTERÇÃO DO TIPO DE SENSOR E QUANTIDADE DE FIOS	15
8. GARANTIA	17

1. DESCRIÇÃO GERAL

O transmissor de temperatura head mount, **S900-TTR**, é projetado para uso em ambientes industriais, oferecendo medição confiável, precisa e estável. Utilizando tecnologia microprocessada aceita configuração via computador PC, permitindo a seleção do sensor de entrada, faixa de medição e calibração de maneira simplificada.

2. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Açúcar e Álcool
- Fertilizantes
- Química
- Alimentos e Bebidas
- PetroquímicaFarmacêutica
- FamaceoEnergia
- EnergiaPlástico
- Entre outras

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A seguir temos as principais características técnicas do transmissor de temperatura head mount **S900-TTR**.

Tipos	RTD, TC, Ohm, mV	
Sinal de saída	4 a 20 mA	
Protocolo de comunicação	Hart	
Alimentação	9 a 32 Vcc, sem polaridade – 12 mA	
Temperatura de operação	-40 °C a 85 °C	
Estabilidade	0,01°C (RTD), 0,1°C (E J K N T), 0,2°C (B R S)	
Precisão	0,1°C (RTD), 0,5°C (E J K N T), 1°C (B R S)	



5. TIPOS DE LIGAÇÕES

A seguir temos os diferentes tipos de ligações que podem ser usadas para o transmissor de temperatura head mount **\$900-TTR**.

2 WIRES	3 WIRES	4 WIRES
RTD - Ohm	RTD - Ohm	RTD - Ohm
1 2 3 4		
TC - Mv	Differential, min, max, average in both RTD - Ohm	Differential, min, max, average in both TC - Mv

6. CÓDIGO DE VENDA

A seguir temos o código de venda para aquisição.

PRODUTO					
S900-TTR	S900-TTR : Transmissor De Temperatura Head Mount				
	PROT	OCOLC	DE COMUNICAÇÃO		
	н	:4 a 2	0 m A Hart		
		TIPO [DE SENSOR		
		1	: RTD - PT100	С	: Termopar - Tipo K
		2	: RTD - PT50	D	: Termopar - Tipo N
		3	: RTD - PT200	E	: Termopar - Tipo R
		4	: RTD - PT500	F	: Termopar - Tipo T
		5	: RTD - PT1000	G	: Termopar - Tipo DIN L
		6	: RTD - COBRE	н	: Termopar - Tipo U
		7	: RTD - NIQUEL (Ni120)	I	: Termopar - Tipo W5RE26
		8	: RTD - OHMS (R)	J	: Termopar - Tipo GOST L
		9	: Termopar - Tipo E	К	: Termopar - mV -120 a 120
		А	: Termopar - Tipo J	L	: Termopar - mV -1000 a 1000
		В	: Termopar - Tipo B		
·	•	·			
S900-TTR	н	1			

7. CONFIGURAÇÃO VIA SOFTWARE

Os transmissores da linha **\$900** são configurados através do software Hart Config Tool, o qual é gratuito e encontra-se disponível no website. Faz-se necessário uma interface de comunicação Hart, de qualquer modelo / fabricante.



Informations				
Informacions				
 Transmitter informations 	Message:			
Poll address				
	Sensor informations:			
Information	P	V Snsr Unit:	degC	
More Information		PV USL:	850.000	
WHOLE THIOLMATION		PV LSL:	-200.000	
	Р	V Min span:	1.000	
	1	PV Snsr s/n:	16777215	
Configuration	Transmitter informations:			
Monitor		PV Units:	degC	
Transmitter Trim		PV URV:	100.000	
Haintanan		PV LRV:	0.000	
maintenance		PV Damp:	0.000	
User Trim	PV	Xfer fnctn:	Linear	
Manufacturer Trim				
Advanced Function				

7.1 CONECTANDO COM O INSTRUMENTO

Certifique que o instrumento e a interface Hart estejam ligados. Acesse o software Hart Config Tool e clique no botão "Polling 0" no canto inferior direito.

IMPORTANTE

Caso necessário, um resistor deverá ser ligado em série com o positivo do instrumento.

Escolhendo o botão "Information" aparecerá todas as informações contidas no instrumento

Informations					
Transmitter informations	Message:	<u></u>	???????????????????????????????????????		
Poll address					
Informations More Informations	Sensor informations:	PV Snsr Unit: PV USL: PV LSL:	degC 850.000 -200.000		
		PV Min span: PV Snsr s/n:	0.010		
Configuration	Transmitter informations:	PV Units:	degC		
Monitor		PV URV:	850.000		
Transmitter Cali.		PV LKV: PV Damp:	1.000		
Transmitter Test		PV Xfer fnctn:	Linear		
User Cali.					
Advanced Function					
		💌 🎽 сом:	COM1 💌 File	Polling	Polling 0

7.2. FAIXA DE TRABALHO

Para ajustar o range de trabalho basta escolher o botão "Configuration".

Na sub-opção "Range" serão exibidas as faixas mínima e máxima (quadro "Sensor Information") e logo na sequência a faixa de trabalho no qual o instrumento encontra-se configurado (quadro "Output Range").

Para alterar essa faixa e ajustá-la basta selecionar nas caixas de LRV (temperatura baixa ou valor mínimo) e URV (temperatura alta ou valor máximo). Fazendo alteração, clique no botão "Write" para confirmar e salvar.

Informations		
Configuration		
Range	Sensor Information: PV Snsr s/n: [16777215	
Output function	PV USL: 850.000 PV LSL: -200.000	
Fault protection	PV Snsr unit: degC PV Min span: 0.010	
	Range values:	
	PV Unit: degC ▼	
	PV URV: 850.000	
Monitor	PV I.RV200.000	
Transmitter Cali.	,	
Transmitter Test		
User Cali.	Read Write	
Advanced Function		
	💌 🎽 COM: COM1 💌 File Polling	Polling O

7.3. DAMP E OPÇÕES DE INDICAÇÃO DO DISPLAY

Para ajustar opções como Damping, bem como escolher as unidades a serem exibidas no display, escolha o botão "Configuration" e na sequência a sub-opção "Output".

Na tela ao lado que se abre, escolha no quadro "Output Characteristics" as opções de Damp e função linear.

Logo no quadro abaixo, selecione o desejado para o Display 1 e Display 2.

Informations	
Configuration	
C Range	Output: PV Damp: 1.000 (s) PV Xfer fnctn: Linear
Fault protection	
Monitor	Display 1: Meter type: P.V. Sel dec pt pos: 1 Display 2: Meter type: P.V.
Transmitter Cali.	Sel dec pt pos: 1
Transmitter Test	
User Cali.	Read
Advanced Function	
	💌 🌋 COM: COM1 💌 File Polling Polling 0

7.4. PROTEÇÃO DE ESCRITA E ALARME

Para habilitar a proteção de escrita, evitando que não seja permitido mudança na configuração já efetuada e salvas na memória do instrumento, basta escolher o botão "Configuration" e a sub-opção "Fault Protection".

Nesta mesma tela encontra-se também a possibilidade de ajuste de alarme, no qual pode selecionar uma opção de corrente muito baixa ou muito alta para enviar um sinal de alarme.

Informations		
Configuration	write-protect:	
Range	State: OFF OFF ON	
Output function	Alarm Current:	
Fault protection	State: Output Low Alarm	
	High Alarm: 22.00 mA (21~23)	
	Low Alarm: 3.75 mA (3.5~3.75)	
	Note:1, High Alarm must be at least 0.1 mA upper than High Sat. 2, Low Alarm must be at least 0.1 mA lower than Low Sat. Saturation Current:	
Monitor	High Sat.: 21.00 mA (20.5~22.9)	
Transmitter Cali.	Low Sat.: 3.90 mA (3.6~3.9)	
Transmitter Test		
User Cali.	Read Write	
Advanced Function		
	💌 🎽 COM: COM1 💌 File Pollin	ng Polling O

7.5. MONITORANDO VARIÁVEIS

Escolha o botão "Monitor" e a sub-opção "Process Variable". Será disponibilizada uma tela onde poderão ser selecionadas variáveis para serem monitoradas e exibidas em gráfico.



7.6. TRIM E LOOP DE CORRENTE

Escolha o botão "Transmitter Cali" e a sub-opção "D/A Cali" para efetuar o trim de corrente (4 a 20 mA), utilizando como referência um multímetro. Para realizar uma simulação e teste com vários valores de corrente, veja as opções no quadro "Current Loop Test".

Informations	
Configuration	Loop Current Cali.:
Monitor	Use standard amperemeter.
Transmitter Cali.	○ Use standard voltmeter and resistance = 250 ohm.
D/A Cali	C Use standard voltmeter and resistance = ohm
e syn oan	Select Loop Current: 4 mA
Any Shift	Actual Loop Current: 4.000 mA
	Start Trim Send Exit
	Loop test:
	🕞 3.8mÅ 🔅 16.0mÅ
	C 4. 0mA C 20. 0mA
	○ 8.0mA ○ 22.8mA
Transmitter Test	○ 12.0mA ○ 0thers 3.8 mA
Harr Cali	Start Send Exit
Advanced Function	

7.7. CALIBRAÇÃO ATÉ 5 PONTOS

Para realizar a calibração do transmissor de temperatura será necessário que tenha como referência uma década para alterar a resistência, ou um gerador para alterar corrente ou milivolts.

Escolha o botão "User Cali." e no quadro que se abre, escolha na caixa "Trim Point:" a quantidade de pontos no qual você quer calibrá-lo.



Após selecionar a quantidade de pontos no qual quer calibrar seu transmissor, clique no botão "Equal division" que irá fazer a distribuição dos pontos a serem trimados e ajustados. Automaticamente ele irá fazer a distribuição e equalização dos pontos conforme a quantidade solicitada.

Informations	User calibration	
Configuration		
Monitor	Trimed information:	
Transmitter Cali.	Shortcut to input: Collection Value: Input Value:	Trim Point:
Transmitter Test	PV Unit: Unit: degC Unit: degC	5 💌
User Cali.	degC -200.000	Collect
	PV URV: 62. 000	Collect
	325.000	Collect
	PV LRV: -200.000	Collect
após selecionar a quantidade de pontos	Equal division 850.000	Collect
Advanced Function	Cancel user trim Read	Write
	💌 🗶 сом: Сомі 💌	File Polling Polling

Com a utilização da década ou gerador como referência, ou outro calibrador que faça a alteração dentro da faixa que deseja efetuar a calibração ponto a ponto, sempre clicando no botão "Collect" para cada ponto efetuado. Após feito todos os pontos escolha o botão "Write" para gravar a calibração efetuada e os pontos gerados.

7.8 ALTERAÇÃO DO TIPO DO SENSOR E QUANTIDADE DE FIOS

Para a alteração do tipo do sensor no qual você vai utilizar, seja ele termopar (TC) ou PT100 (RTD), escolha o botão "Advanced Function" e na sub-opção "Sensor Setup" irá disponibilizar as opções Sensor Type (RTD e TC).

Informations		
Configuration		
Monitor	Sensor configuration:	
Transmitter Cali.		
Transmitter Test		Thermal resistor:
User Cali.		Connention: 2-wire
Advanced Function	Sensor tune: RTD	Wire resistance: 0.000 ohm
🥝 Sensor Setup	Sensor type. Jack	
Additional Functions	RTD: PT100, a=385 💌	Thermocouple: cold junction compensation: Int Cold Comp.
	[Read]	Write
	💌 🎽 com:	COM1 - File Polling Polling 0

Nesta mesma tela você pode também escolher a quantidade de fios do seu PT100 ou termopar, podendo alterar na caixa "Thermal Resistor" as opções contidas na caixa "Connention".

Selecionando a opção RTD (PT100), na caixa abaixo irá fornecer as opções disponíveis.

Informations			
Configuration			
Monitor	Sensor configuration:		
Transmitter Cali.			
Transmitter Test		Thermal resistor:	
User Cali.		Connention: 2-wire	•
Advanced Function		Wire resistance: 0.000	ohm
 Sensor Setup 	Sensor type: RTD		
Additional Functions	RTD: PT100, a=385 PT50, a=391 PT100, a=385 PT50, a=391 PT100, a=385 PT100, a=385 PT100, a=385 PT1000, a=385 PT1000, a=385 N120 Copper 10, a=428 Copper 10, a=428 Copper 10, a=428 Copper 100,	Thermocouple: cold junction compen Int Cold	sation: d Comp.
		COMI - File	Polling Polling 0

Selecionando a opção TC (Termopar), na caixa abaixo irá fornecer as opções disponíveis. Lembrando que na opção de TC, também libera a opção de Junta de Compensação.

Informations Configuration		
Monitor	Sensor configuration:	
Transmitter Cali.		
Transmitter Test		Thermal resistor:
User Cali.		Connention: 2-wire
Advanced Function	Sensor type: TC	Wire resistance: 0.000 ohm
Sensor Setup		
Additional Functions	TC: T/C typ E ▼ T/C typ E T/C typ B T/C typ B T/C typ K T/C typ K T/C typ K T/C typ R T/C typ T T/C typ T T/C typ DIN L T/C typ DIN U T/C typ DIN U T/C typ DIN U T/C typ MSR26 T/C typ GOST L -120 120 (mV) -1000 ~ 1000 (mV)	Thermocouple: cold junction compensation: Int Cold Comp. 💌 Write
	▼ 1 COM	f: COM1 - File Polling Polling

Sempre que selecionado e efetuado a alteração conforme desejado, escolher na sequência o botão "Write" para salvar.

8. GARANTIA

O transmissor de temperatura head mount **S900-TTR**, possui garantia de 12 meses.

- Tal garantia torna-se inválida uma vez detectadas as situações a seguir:
- Instalação incorreta do instrumento
- Utilização em aplicações indevidas
- Danos mecânicos por impactos
- Danos elétricos por consequências de avarias oriundas de outros instrumentos da planta industrial



© 2017 SRS Automação e Serviços, todos os diretos reservados. A SRS Automação e Serviços não se responsabiliza por uso indevido de seus produtos.

SRS AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS Rodovia Albano Bacega km 2,1

Sertãozinho / SP, 14.173-020

comercial@srsautomacao.com.br

(16) 3513-2500